


# REAL4(Ver1.32-0005)

## 【機能追加・仕様変更】


平成 27 年 2 月 17 日

## 【マスタ】

①柱マスタのエレクションピース位置に パターンを追加しました。

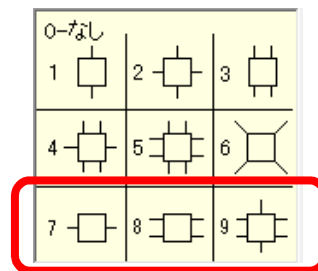

②ブレースマスタ、継手マスタの十字継手、シート+ウェブスプライス継手で「スチフナー」が自動で配置しないので マスタの入力項目を削除しました。

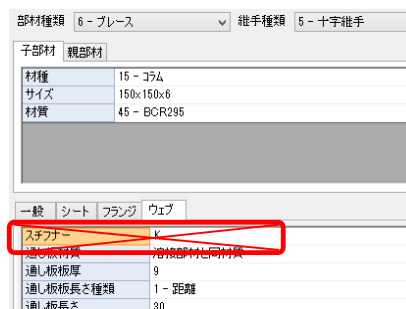


③共通部材マスタ・追加

- ・ベースパック (JBKR295・UBCR365・V シリーズ) を追加しました。
- ・BCR に 400 x 400 x 25 等 25mm厚材料を 4 個追加しました。
- ・既製品仕口 ND コアの ND350 を追加 仕口設定で設定できるようになりました。

## 【母屋・胴縁配置】

①接続情報チェック機能を追加しました。(要望にて)

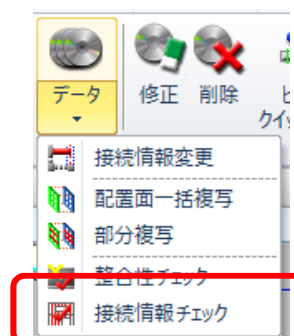

### 不具合修正内容

配置入力	柱表マスター入力時 梁が柱を認識しない場合があったので修正しました。
	平面ブレースで 接続情報の変更で梁に接続変更すると なぜか反対側ブレースの隙間が変わってしまう場合があったので修正しました。
	斜め梁につく T 接続の梁の先端に付いている柱を 斜め通りで表示していたので修正しました。
	梁-梁間に溶接接続している間柱が上側のみ切欠いて下側が切り欠いていなかったのので修正しました。
	補助線-間隔線で長さが変わってしまう場合があったので修正しました。
	間柱ベース下に自動でつくスチフナーをブレースシートが認識して切り欠いてこない場合があったので修正しました。
マスタ	仮設金物マスターで共通読み込み後、工事別保存をクリックして OK を押すとエラーになり共通部材マスタの中身が消えてしまう場合があったので修正しました。
データ処理	中央梁を PL 展開にするために、ハンチスタイルでタイプ 4 を割り当てた場合 解除しても展開データが残ったままになっていたのので修正しました。
胴縁	親部材と子部材がぴったり接する状態の場所に支持ピースを配置すると 飛ぶ場合があったので修正しました。
梁伏図	寸法線作図で不具合があり 強制終了する場合があったので修正しました。
柱詳細図	SRC 柱のバンド断面図の形状がおかしくなる場合があったので修正しました。
ブレース詳細図	平面ブレースで勾配がない場合に、X 入力 (× 入力) した L 形鋼ブレースでボルト穴マークが作図されない場合があったので修正しました。
梁詳細図	支持ガセットを配置している梁が 集約されない場合があったので修正しました。
	合掌梁の断面図で 合掌板に表示する梁の断面位置が 配置と異なる場合があったので修正しました。
	斜め梁の場合で基準となる通りが表示されない場合があったので修正しました。

(株) データロジック

〒759-3113 山口県萩市大字江崎 25-1

TEL 08387-2-1129 FAX 08387-2-1866