


Ver1.5 0001 追加・修正内容

平成 27 年 7 月 28 日

【配置】

- ① 各配置の干渉チェックコマンドに「簡易チェック」「詳細チェック」機能を追加しました。
簡易は部材を矩形で判断していますが、詳細は形状等見て 細かく干渉チェックします。
- ② 工事管理画面で 3D データの画像を表示します。
一度 3D ソリッドビューアーを起動していただきましたら 工事管理で表示する 3D ビューアーファイルを作成します。

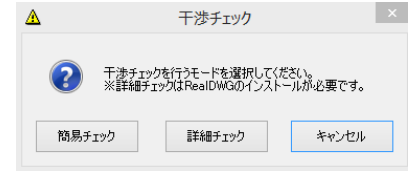

<不具合修正内容>

配置	Ver1.5 より REAL4 起動時に、自動登録データを作成する際に使用される Temp フォルダが削除できずにアプリケーションエラーが発生する場合があったので修正しました。
	Ver1.5 より梁入力時 部材を変更しようと部材を選択しても切り替わらない場合があったので修正しました。
	Ver1.5 から柱の継手距離を入れた時に継手距離範囲内にリブスチフナーを配置すると「接続する部材の範囲から外れる可能性があります」とメッセージがでていたので修正しました。
	B.BOX の上柱と下柱で、パラメータの「B.BOX通しダイヤがなし」の時 サイズが同じで板厚が異なる場合に通しダイヤが自動で入らなかったため修正しました。
	梁が B.BOX で部材向きが「横」の場合に二次部材タブ以降でアプリケーションエラーになる場合があったので修正しました。
	Ver1.5 より梁間入力で「その位置」で配置した場合 親梁を認識したままの状態になるので切り替えをつけました。
	ウィンドウ設定がマルチドキュメントの時に、画面下部の通り、階高選択のコンボボックスへ、平面図で選択した通りが反映されない場合があったので修正しました。
	溝形鋼の間柱で通しダイヤ間に内ダイヤがあるとき、保存終了できない場合があったので修正しました。
	パイプ柱の端部の切り口が斜めになる場合に、柱継手（エレクションピース）の作図形状がおかしくなる場合があったので修正しました。
	梁入力時、部材名を変更しても、継手のマスター参照の継手名が変わらない場合があったので修正しました。
	B.BOX の展開部材を使用すると作図タブ以降と 3D ソリッドビューアーでエラーになる場合があったので修正しました。
	梁貫通時 配置したピース、二次部材を表示してこない場合があったので修正しました。
	Ver1.5 より 部材入力時undo するとコマンド表示が消えていたので修正しました。
	Ver1.5 からレイヤー設定により、配置データの柱、梁の外形線が消えて、継手板の表示だけなる場合があったので修正しました。
データ削除⇄端部修正⇄データ修正のコマンドを行き来すると画面が勝手に切り替わっていたので修正しました。	
工事マスター	Ver1.5 より継手マスターで 間柱がセットの作成図がおかしくなる場合があったので修正しました。
胴縁	シャッターを配置すると 胴縁が残ってしまう場合があったので修正しました。
	板ピースの補強板の形がおかしくなる場合があったので修正しました。
	図面取込で R 梁があるとエラーが発生する場合があったので修正しました。
	図面取り込みで ほかの配置面の胴縁に接続する場合があったので修正しました。
	図面取り込みで読み込んだ図形を補助線として認識できない場合があったので修正しました。
母屋	母屋接続ピースの補強リブが台形になる場合があったので修正しました。
工区塗装	個別指定の範囲指定時 範囲指定した図形以外の部材を認識してしまう場合があったので修正しました。

符号管理	梁貫通の仕口で 貫通梁に梁 ガセットの有無をみて集計していなかったので修正しました。
梁伏図	Ver1.5 から梁伏図で上下の柱のサイズが異なると下柱が作図されない場合があったので修正しました。
継手基準図	仕口を介さずに上下サイズの異なる柱に柱継手(エレクションピース)を配置した場合、上の柱の継手が 下柱の継手形状をみて作図していたので修正しました。
柱詳細図	溶接部材表示を「あり」に設定すると片持ち梁等に配置している スリーブ等二次部材配置したものが作図してこなかったの で修正しました。
	溶接部材表示を「あり」にした場合に1 接続した梁に合掌プレートがない場合に全セクション断面に梁が作図していたので修 正しました。
	仕口設定で梁貫通に変更したら 梁、特殊部品等 作図していなかったので修正しました。
部品図	カスタム作図をしたとき、同じ符号の違う区分のものがあると、片方しか作図されていなかったので修正しました。
図面編集	寸法追加で、モードをスペシャル・足位置は固定なのに角度指定で縦ラインをクリックして横方向または横ラインをクリックして 縦方向に連続寸法を書き込もうとすると寸法足位置がおかしいので修正しました。
梁詳細図	飛行機梁の寸法数値の文字の向きがおかしい場合があったので修正しました。
	ガセットとブレースシートの一体化でガセット1つに対してブレースが2つ以上一体化すると梁詳細図で断面図にブレースが1 つしか作図されない場合があったので修正しました。
	胴縁ピースが下フランジについている場合は 下側に追い寸法を表示するように修正しました。
母屋加工図	棟支持鋼材につく端部ピースの三角比が絵の角度と一致していなかったので修正しました。
検査表	Ver1.5 から、柱検査表で 26) ガイド図形タイプが詳細時潰れたように作図される場合があったので修正しました。
管理資料	ウェブハンチの梁でノンスラップではないのに 裏当て金が 2 つに分割される場合があったので修正しました。

(株) データロジック

〒759-3113 山口県萩市大字江崎 25-1

TEL 08387-2-1129 FAX 08387-2-1866