

REAL4(Ver1.70.03)

平成 28 年 8 月 2 日

【不具合修正内容】

配置	コラム柱の角付近に勾配梁からガセットを取り付けるとガセットの計算が上手くいかず食い込む場合があったので修正しました。
	母屋支持ピース入力時に使用した補助線が 本体タブで削除できる場合があったので修正しました。
	R 梁に接続する梁吊りピースを修正、削除しようとするエラーになる場合があったので修正しました。
符号管理	Ver1.7 から梁の同じ方向にリブを入力すると符号管理の形の比較が 違う物を比較していたので修正しました。
データ処理	非対称部材の梁で部材の向きが「6 - 縦右」で端部切り口が斜め切りの場合に全長計算がその斜めを考慮した全長になっていなかったのを修正しました。
マスター	RC 梁マスターで主筋穴座標設定を削除して再表示すると、削除したデータが一部再表示してしまう場合があったので修正しました。
検査表	飛行機梁の寸法ピッチに開先隙間が考慮され実際の位置からずれた寸法値になる場合があったので修正しました。
胴縁加工	組胴縁を簡略図で作図する場合に構成する胴縁に組鋼材でない胴縁が溶接接続されている場合にエラーになる場合があったので修正しました。
梁詳細図	特殊部品の断面図の集約で位置が違うのに同じ物として集約されてしまう場合があったので修正しました。
柱詳細図	レイヤー設定のセクション断面文字の設定内容によって、仕口断面に作図される胴縁ピースの寸法作図時にエラーになる場合があったので修正しました。
柱梁加工指示書	ボルトマークの回転している所としていない所があるので修正しました。

(株) データロジック

〒759-3113 山口県萩市大字江崎 25-1

TEL 08387-2-1129 FAX 08387-2-1866