

REAL4(Ver2.02.01)

平成 29 年 7 月 25 日

【機能追加・仕様変更】

【マスタ】

- ① 共通部材マスター OS リングの「SS タイプ」を追加しました。
- ② 共通部材マスター STKR の 100x50x6.0、125x40x3.2、125x50x3.2 他 9 サイズを追加しました。
- ③ 共通部材マスター 材質 SPHC,SPCC を追加しました。

【配置画面】

- ① 配置画面下のステータスバーにある【部材表示制限(手前)(奥側)】の設定 【作図視野】の設定が通り軸ごと覚えるようになりました。

【工事管理】

- ① 退避に『見積積算データ含む』の項目を追加しました。

【作図関連】

- ① TDX 作図時 通りと名称を 1 つのグループ図形として作図するように変更しました。
- ② 作図範囲指定画面で作図位置移動 (Ctrl+上下左右キー)・拡大縮小(Ctrl+PageUp・PageDown キー)処理を追加しました。
- ③ 図面一覧出力の削除の際 再確認のメッセージを出すようにしました。



Ver2.02.01 修正内容

配置	工区などの個別設定で胴縁ピース、母屋ピースを別選択に変更しました。
	柱頂部の通しダイヤに溶接ガセットでH柱を取り付けた際に、H柱のスカラップが溶接スカラップの設定を参照していたので修正しました。
	Ver2.02 より梁の修正コマンドで継手距離や梁上下の項目などで計算式を入れると0になっていたのので修正しました。
	梁貫通がある梁に二次部材が入力されていると、その平面図を表示する処理で固まったようになっていたので修正しました。
	Ver2.0 より、入力シートの納めの設定値に関わらず、間柱の入力時に必ず納めが自動にもどってしまっていたので修正しました。
	ブレースのワッシャーを書いてこない場合があったので修正しました。
二次部材配置	鉄骨梁スリーブ連携中間ファイルで階高情報が空白の場合に取り込みがうまくできない場合があったので修正しました。
胴縁	コーナーピースで胴縁鋼材の部材中心が中心振り分けでない設定時フランジ側にピースを取り付けると真ん中にボルト中心がこないといけないのにウェブの芯ずれと同じ所にボルト中心がきていたので修正しました。
	Ver2.0 からパイプ柱に接続する支持ピース、接続ピースの板の形がうまく作成できなくなっていたので修正しました。円形になります。
	シャッターの開口を入力するとき、開口マスタの上胴縁向きの設定値に関わらず、上胴縁が必ず上向きになっていたのので修正しました。
	C 形鋼のフランジ部分を支持ピースで取り合うときボルト貫通できるように修正しました。
工事管理	Liner2 変換で既製品ベースがうまく変換できない物があったので修正しました。 ハイベース NEO、クリアベース、NC ベース P、NCベースEX II
作図全般	Ver2.02 から、材質マークでマークと文字の間にスペースを入れた形で作図することが出来なくなっていたので修正しました。
	Ver2.02 より 梁伏図、軸図 胴縁割付図で「ハンドルされていない例外」とメッセージが出て作図することができない場合があったので修正しました。
	ダミーの母屋でもピース作図・ダミーのブレースでもブレースシートを作図するように修正しました。
梁伏図	作図するとキープランマークが寸法線の内側に入る場合があったので修正しました。
	勾配設定があり、接続先勾配の梁が上下「0」なのに階からの下がりの上下数値を書いてくる場合があったので修正しました。
軸図	間柱や梁のガセットの切り欠きが片側のときに切り欠きをかくと隙間が広がったように見えていたので修正しました。
柱詳細図	支持ガセットの取り付け位置が両側になっている場合に梁断面には作図されるが、側面と柱断面には作図されない場合があったので修正しました。

梁詳細図	溶接で接続する間柱にダイヤフラムがあるのに 断面図の作図でダイヤフラムを作図しない場合があったので修正しました。
	カスタム作図で VER1.8 までは作図時の図面番号接頭語の文字列を各レイアウト作図ごと覚えていたが Ver2.0 から覚えなくなっていたので修正しました。
	カスタム作図時 断面図の位置を図面外に設定している場合に作図を繰り返すと断面図の枠が 1 段ずつ下がってしまうので修正しました。
	エンドプレートを使用している曲げガセットの作図がおかしくなる場合があったので修正しました。
切断加工	備考欄にキーを指定したら、塗装、建方、工区が違って同じ帳表に集約して表示できるようになりました。
胴縁加工	パラメーターで符号名集約をするの設定時、工区などの集約をみていなかったのが修正しました。
作図	レイアウト画面で Ver2.0 から図面枠が表示されなくなっていたので修正しました。
	Ver2.0 からレイアウト画面の図面一覧から図面を選択した際、配置されている部品の行が部品一覧でスクロールした状態で表示されていなかったのが修正しました。
図面編集	文字を修正した際、数値を編集した場合に、2 度目の保存でエラーになる場合があったので修正しました。
	ハッチング処理を行って、再度図面編集画面を起動しようとするエラーになる場合があったので修正しました。
レイアウト作図	Ver2.0 から、レイアウト画面の図面一覧から図面を選択した際、配置されている部品の行が部品一覧でスクロールした状態で表示されなくなったので修正しました。

(株) データロジック

〒759-3113 山口県萩市大字江崎 25-1

TEL 08387-2-1129 FAX 08387-2-1866